

# MUKAストーブ メンテナンスキット SOD-452 **取扱説明書** SOD-371用 (生産物賠償責任保険付)


- 取扱説明書に記載されていない分解や改造は絶対 にしないでください。
- ●必ずSOTO純正部品を使用してください。

ポンピング時に圧力がかからなかったり、スマート ポンプから燃料がもれるなどの症状がでた場合は、 スマートポンプを分解して点検してください。 パッキンやOリングにゴミが付着している場合は取 り除き、キズ・ヒビ・変形がみられる場合は交換し てください。

# ⚠注意

工具を使うとキズが付きますので、Oリングは爪 や指でつまんで取り外してください。Oリングを 装着後、外側に少量のシリコングリスを塗ってく ださい。



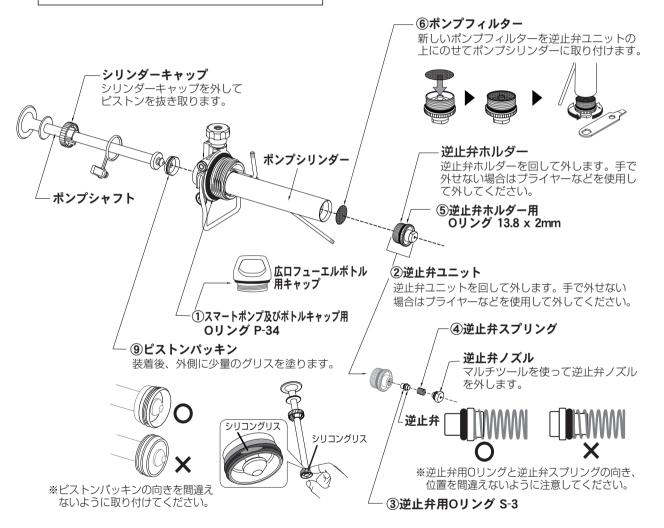

# 新冨士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3 TEL(0533)-75-5000 FAX(0533)-75-5033 http://www.shinfuji.co.jp MADE IN JAPAN E-mail:info@shinfuii.co.ip

# ジェネレーターユニットの目詰まりの緊急処置方法について

ジェネレーターユニットの目詰まりにより故障状態になった際に、「交換用ジェネレーターユニット」の持 ち合わせがなくても収納ケースを使用することで緊急処置として使用再開が可能になります。

※ここでの処置方法は、あくまで緊急時の処置方法です。緊急処置後は「交換用ジェネレーターユニット」に 必ず取り替えてください。そのまま使用すると早期にノズルづまりとなります。

### ジェネレーターユニットの目詰まりによる故障状態の見極め方法

「燃料が出ない」原因が「ジェネレーターユニットの目詰まり」かどうか見極め るには右図のように、マルチツールを使いホースユニットを取り外し、接続部 から燃料が出るかどうかで判断してください。

### ■接続部から燃料が出る場合

ジェネレーターユニットの目詰まりが原因と考えられるため、この緊急処置 方法は有効です。


#### ■接続部から燃料が出ない場合

ノズル以外の箇所(ホース、ポンプ)での燃料通路のつまりと思われるため この緊急処置は無効です。ここで説明する緊急処置はしないでください。




## ■ジェネレーターユニットの目詰まりによる故障状態の緊急処置方法


※ジェネレーターユニットの目詰まりによる故障であることを必ず確認してください。

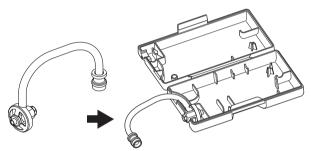


1.ジェネレーターユニットを本体から取り外し、 図のように収納ケースにセットします。

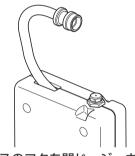

2.収納ケースのフタを閉じ、ジェネレータユニット を固定します。

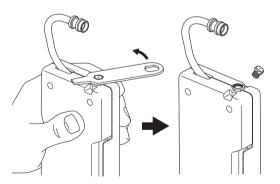

3.収納ケースを手でしっかり持ちながら、マルチ ツールの六角レンチ部を使いノズルを取り外し ます。

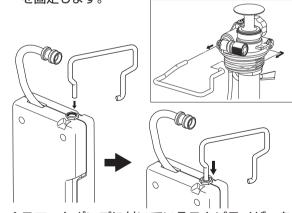

4.スマートポンプに付いているスタビライザーを 取り外し、図のようにスタライザーをノズルホ ルダー内に入れ、内部にあるフィルターを押し 込みます。その後、ノズルを取り付けます。

※目詰まりしたフィルターをスタビライザーで押し込むことで、目詰まりしたフィルターが燃料通路から 除外され緊急的に燃料通路が確保されます。

# ⚠注意

収納ケースを使用しないでノズルを取り外すと、 ジェネレーターが変形するおそれがあります。 必ず収納ケースを使用してください。。

# ⚠注意

緊急処置状態のまま使用し続けないでください。 故障、異常燃焼の原因になります。